

SEF

STILLASENTREPRENØRENE FORENING

Postboks 5466, Majorstuen, 0305 Oslo - Besøksadresse: Middelthunsgt. 27
Telefon: 23 08 88 00/23 08 75 99 – Bankgiro: 6003 06 78934
Organisasjonsnr.: 994 231 081 mva



Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på fortauet i Møllergata 6, 0179 Oslo.

På fortauet i Møllergata 6 er det montert et innkledd fasadestillas som er 14 – 16 m høyt, og hvor det er montert takbøyler inn over taket som gir ekstra vindkrefter på veggen. Stillaset er montert av Haki spirestillas.



Ser vi nærmere på bunnkonstruksjonen til dette stillaset, oppdager vi mange farlige forhold.



For at publikum skal kunne gå under stillaset har stillasfirmaet fjernet de nederste tverrbjelkene, med det resultat at kraften som spirene kan føre ned til bakken er vesentlig redusert. I tillegg er fotsoklene skrudd så langt opp, at også dette er farlig. Monteringsveiledningen til Haki krever lengde og tverrbjelke på første leppe/knutepunkt, slik at dette er stillas som skal styrke-beregnes både etter § 17-8 og vind-beregnes etter §17-7. Skulle dette stillaset vært utformet slik at folk kan gå under det, burde det vært brukt tripod spir. Se vedlegg Haki Tripod.se.

Det er flere problemområder vedrørende dette stillaset. Oslo kommune har krav til sikring av stillaset mot påkjørsel når stillaset er montert mindre enn 0,6 m fra kanten av fortauet. Da burde stillaset vært sikret mot påkjørsel enten ved bruk av "New Jersey stein", eller annen sikring.

Ut fra det vi ser er dette stillaset farlig og videre bruk burde vært stanset. Stillaset er innkledd og det stilles store krav både til antall forankringer og kraften de skal tåle. Dette er det vanskelig å vurdere ut ifra bildene.

Oslo, den 14. november 2016

Stillas Entreprenørenes Forening