

SEF

STILLASENTREPRENØRENE FORENING

Postboks 5466, Majorstuen, 0305 Oslo - Besøksadresse: Middelthunsgt. 27
Telefon: 23 08 88 00/23 08 75 99 – Bankgiro: 6003 06 78934
Organisasjonsnr.: 994 231 081 mva



Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på fortauet i Grensen 13, 0159 Oslo.

På fortauet i Grensen 13 er det montert et innkledd fasadestillas som er 14 – 16 m høyt, og hvor det er montert utvendig skjerm på stillaset som gir økte belastninger. Stillaset er montert av Layher rammestillas.



Ser vi nærmere på bunnkonstruksjonen til dette stillaset, oppdager vi mange farlige forhold.



Bunnkonstruksjonen er avsluttet på spirerammer som ikke er avstivet sideveis med rekkverksrammer eller enkle rekkverk, samt at fotsoklene er skrudd maks opp. Det ser også ut som det er brukt dårlige underlagsplank. Under enkelte av spirerammene er det også brukt utjammingsrammer som heller ikke er avstivet. I følge monteringsveiledning skal det legges ut gulv for å stive utjammingsrammene, men her er disse droppet slik at klesforretningen bruker plassen til utstilling. Dette er en stor svekkelse av stillaset. I dette stillaset burde de variert faglengdene slik at annenhver faglengde var stivet av helt ned til bakken.

Der det brukes slike utjammingsrammer skal første forankring flyttes et hakk ned i forhold til vanlig forankring. Når det i tillegg også er montert skjerm, som gir økte horisontale krefter, og som krever forankring både oppe og nede, blir dette farlig hvis forankringene ikke er montert. Det ser ikke ut på bildet som om disse er montert.

Det som går klart frem av bildene er at det mangles diagonalavstiving helt ned til bakken. På dette stillaset burde det vært 2 fag som var diagonalavstivet ifra topp til bunn. Det er heller ikke montert sparkebord på en eneste høyde. Et nett kan fungere som en skjerm, men kan aldri erstatte sparkebord der det arbeides. Hvis det ikke skal arbeides her er det ikke krav til sparkebord, men da burde stillaset vært fysisk avsperrert slik at brukerne ikke fikk brukt disse delene av stillaset.

Det er også montert skjerm på utsiden av stillaset. Da er det krav at skjermen skal være tett helt inn til veggen, men slik ser det ikke ut på bildet.

Dette er et stillas som går så langt på utsiden av Layhers monteringsveiledningen at dette stillaset skal styrke-beregnes både etter § 17-8 og vind-beregnes etter §17-7.

Ut fra det vi ser er dette stillaset farlig og videre bruk burde vært stanset.

Oslo, den 4. april 2017

Stillas Entreprenørenes Forening